

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AF0992	VIN:	TMBEM6NJ6GZ133446
Tovární značka (výrobce):	Škoda	Zdvih. objem :	1197
Obchodní označení:	Fabia 3 (2015)	Max. výkon (kW):	66
Provedení:	Fabia 1.2TSI 66 Style	Druh paliva:	Benzín
Barva:	Bílá /	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Hatchback / 5	Datum první registrace:	2016-02-08
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2022-02
Stav tachometru:	42254 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/4
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	1
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 90µ; LP blatník 100µ; LP dveře 100µ; LZ dveře 100µ; LZ bok 90µ; Z víko 100µ; PZ bok 100µ; PZ dveře 100µ; PP dveře 100µ; PP blatník 90µ; Střecha 90µ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | Tónované sklo | ABS (protiblokovací systém) | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (2x) | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Tempomat | Centrální zamykání | Klimatizace automatická | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Fulda	185/60 R 15	Zimní	7
Pneu PP	Fulda	185/60 R 15	Zimní	7
Pneu LZ	Fulda	185/60 R 15	Zimní	7
Pneu PZ	Fulda	185/60 R 15	Zimní	7
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R 15		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Disk kola ALU 2ks	Škrábance	Opravit
4	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
5	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
6	Dveře přední levé	Deformace	Opravit
7	Práh pravý	Deformace	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
8	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
9	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
10	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance	Vyměnit
11	B sloupek pravý - spodní část	Jamka	Opravit
Ostatní			
12	Interiér	Znečištěno	Čištění
13	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
14	Klíč od vozidla	Neoriginální	Vyměnit
Poznámka: 1x klíč od vozidla není k vozidlu			

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor

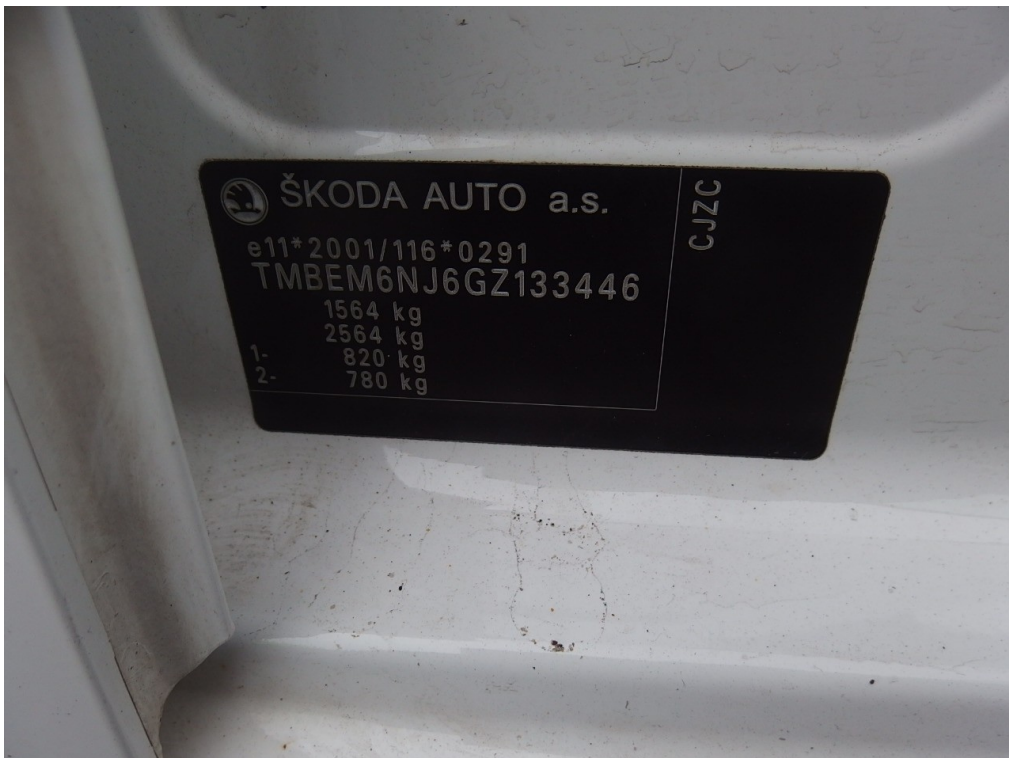

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

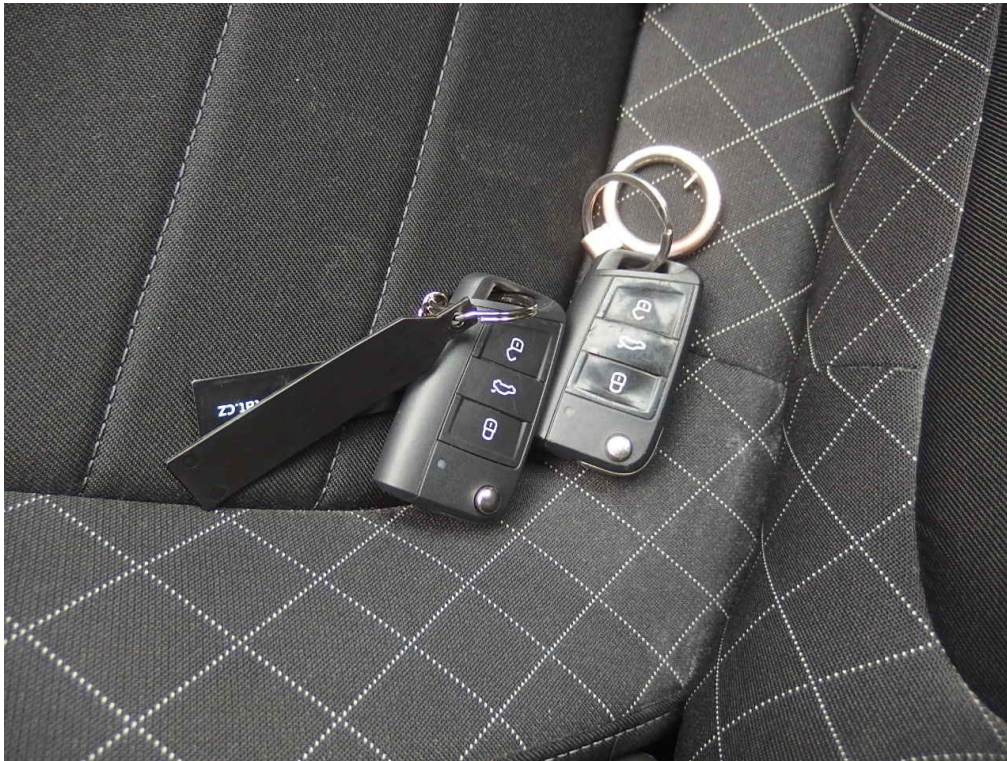

Sada klíčů

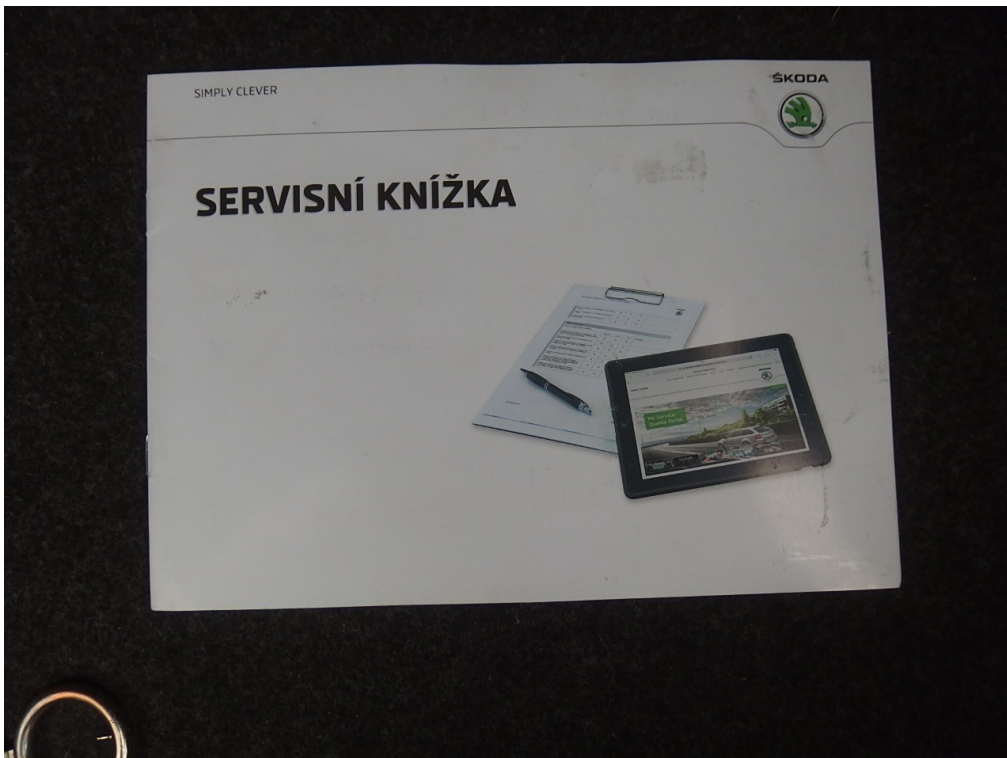


Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.I. str.1

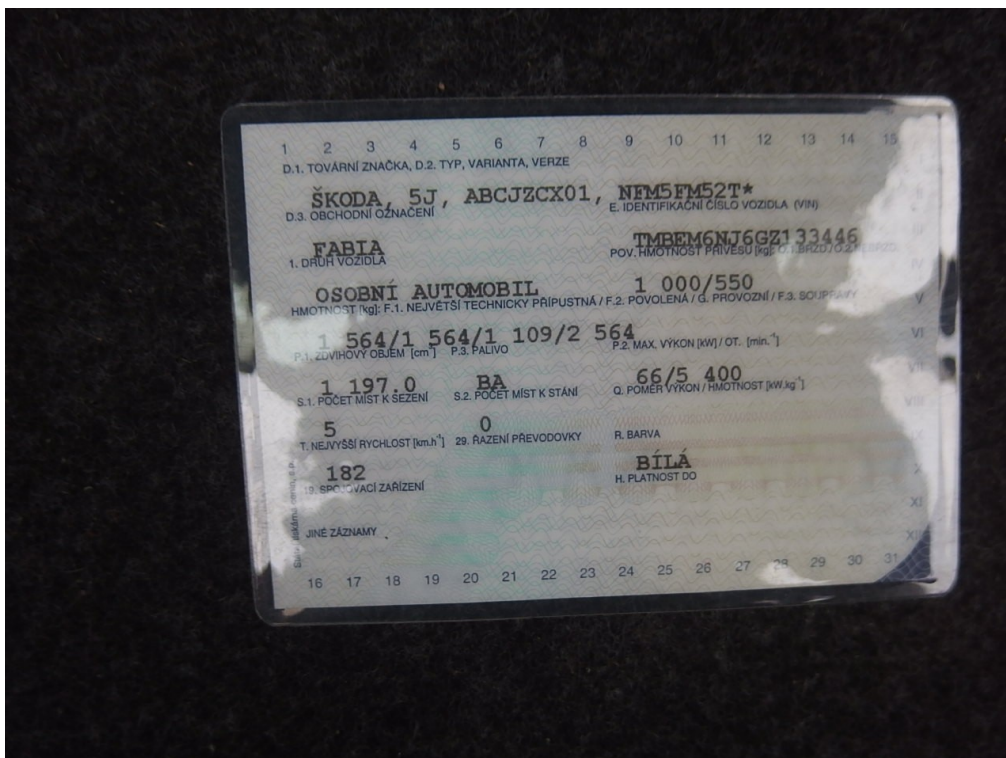


ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Přístrojový štít

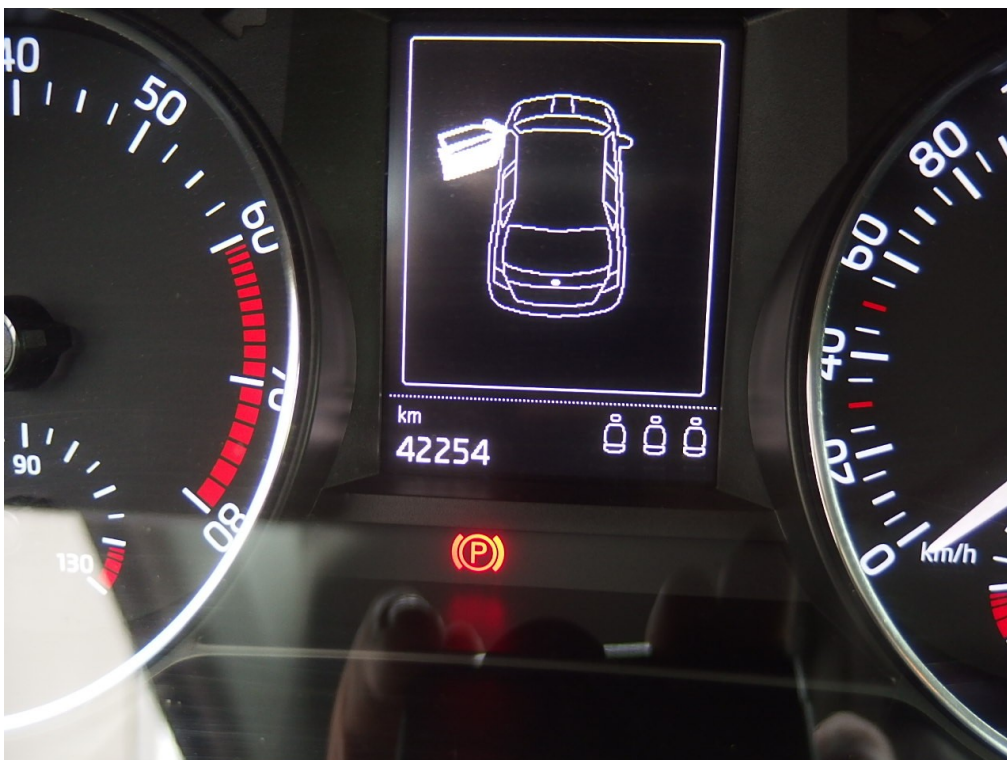

Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
1 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Čelní sklo
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
2 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední část vozidla
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk kola ALU 2ks
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední levé
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **6**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7	Umístění Poškozený díl Druh poškození	Exteriér (vnější prostor) Práh pravý Deformace	Způsob opravy (opatření) Opravit Poznámka:
---	---	--	---

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Řadicí páka
Opatření

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Přídavný koberec LP
Opotřebenění

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
10 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **10**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
B sloupek pravý - spodní část
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **11**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Umístění
13 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Klíč od vozidla
Neoriginální

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka: 1x klíč od vozidla není k vozidlu