

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AN6036	VIN:	WVWZZZ3CZGE216931
Tovární značka (výrobce):	Volkswagen	Zdvih. objem :	1968
Obchodní označení:	Passat 8 SW (2014)	Max. výkon (kW):	110
Provedení:	Passat Var 2.0TDI110 HL	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Modrá / metaliza	Převodovka:	6 stupňová
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2016-06-16
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2020-06
Stav tachometru:	97886 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/4
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola:	30006 Km / 2017-04-25

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ano
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 110µ; LP blatník 105µ; LP dveře 100µ; LZ dveře 120µ; LZ bok 115µ; Z víko 100µ; PZ bok 180µ; PZ dveře 180µ; PP dveře 170µ; PP blatník 180µ; Střeška 105µ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (9x) | ABS (protiblokovací systém) | Protiprokluzová regulace | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Dešťový sensor | Calounění kůže (Alcantara) | Zámek radíci páky (2 klíče) | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio+CD) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Continental	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu PP	Continental	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu LZ	Pirelli	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu PZ	Pirelli	215/55 R 17	Zimní	6
2. sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu 1	Continental	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 2	Continental	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 3	Continental	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 4	Continental	215/55 R 17	Letní	4
Kryty druhé sady kol	Žádný			
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné hliníkové	Continental	215/55 R 17		7

Disky druhé sady pneumatik Bez

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Disk LP kola	Škrábance	Opravit
5	Blatník přední levý	Deformace	Opravit
6	Dveře přední levé	Jamka	Opravit
	Poznámka: 3x + škrábance		
7	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
8	Dveře zadní levé	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
9	C sloupek levý	Škrábance	Lakovat
10	Disk LZ kola	Škrábance	Opravit
11	Bočnice zadní levá	Škrábance	Lakovat
12	Víko zavazadlového prostoru	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
13	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: + nadstandardní prvek		
14	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
15	Disk PZ kola	Škrábance	Opravit
16	C sloupek pravý	Škrábance	Lakovat
17	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance, lak		
18	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: + lak		
19	Blikač boční P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
20	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
21	Disk PP kola	Škrábance	Opravit
22	Madlo kliky PP dveří	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
23	Výplň LP dveří	Škrábance	Vyměnit
24	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
25	Plastový kryt víka zav. Prostoru	Škrábance	Vyměnit
26	Výplň PP dveří	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
27	Interiér	Znečištěno	Čištění
28	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat
29	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled ze zadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

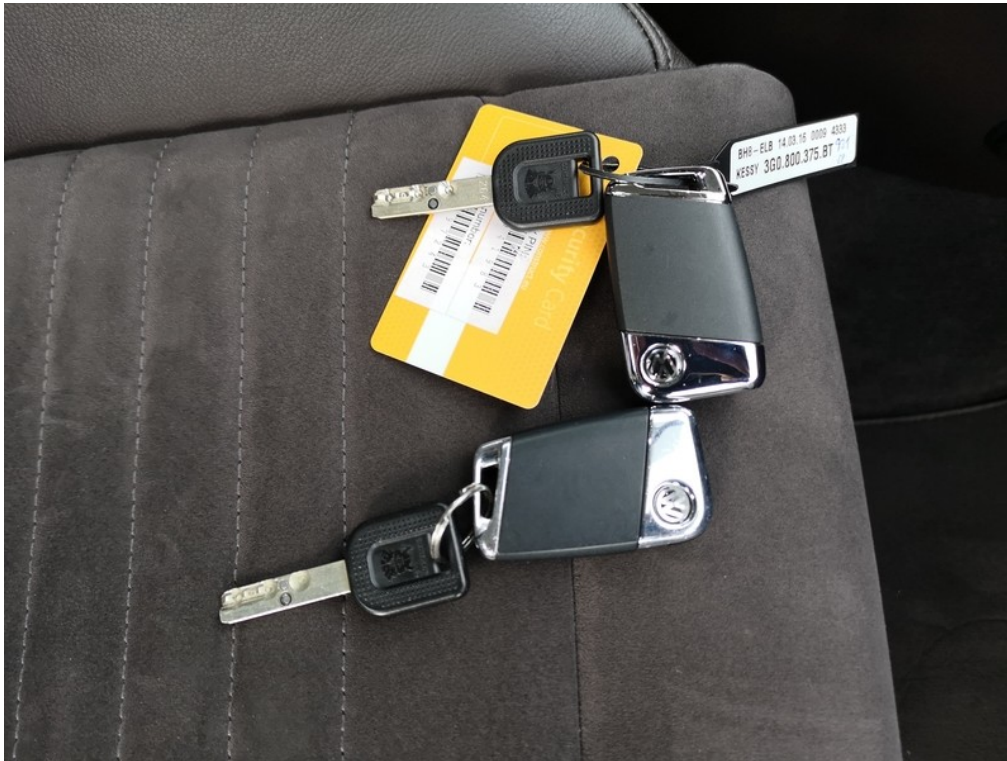


Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

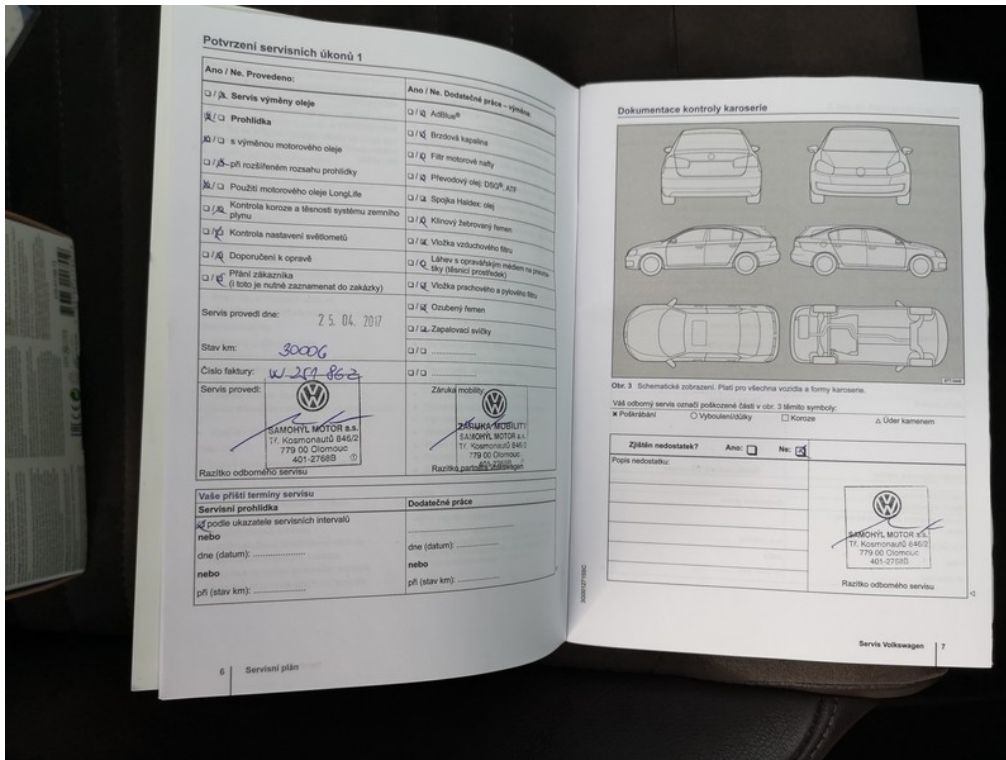

Servisní knížka



ORV č.1. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.2



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
1 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Čelní sklo
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
2 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední část vozidla
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk LP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Blatník přední levý
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře přední levé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 3x + škrábance



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt L zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní levé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
C sloupek levý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk LZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Bočnice zadní levá
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Víko zavazadlového prostoru
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka: + nadstandardní prvek

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Bočnice zadní pravá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk PZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
C sloupek pravý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození


Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance, lak



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

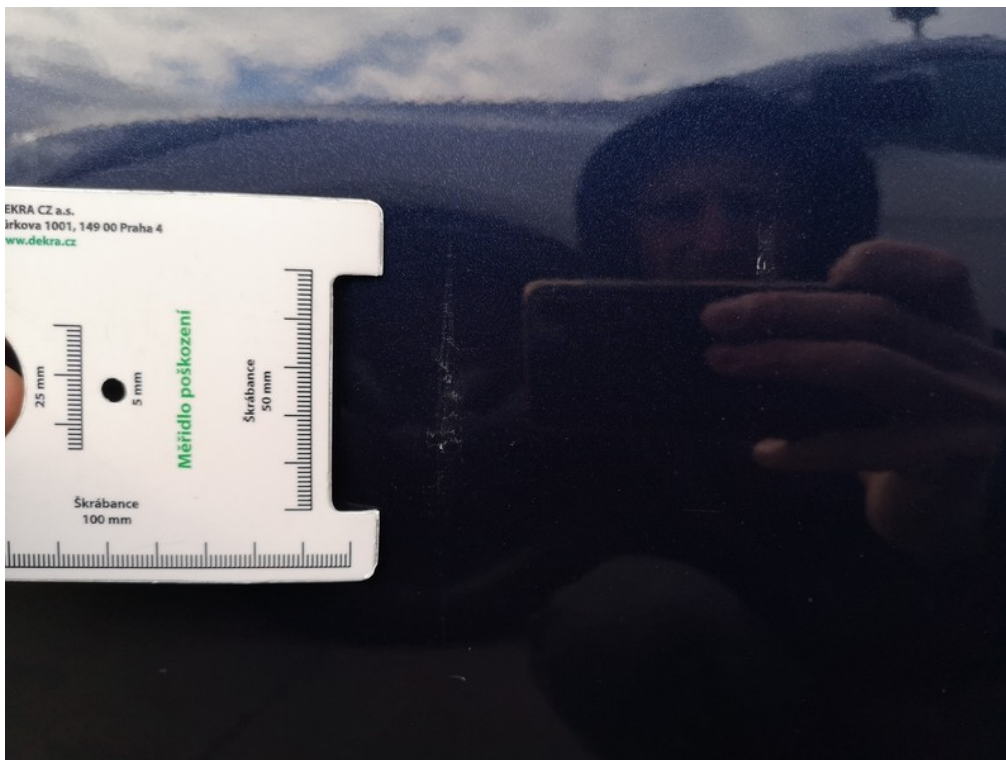

Viz popis k poškození č. 17




18 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední pravé
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka: + lak

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

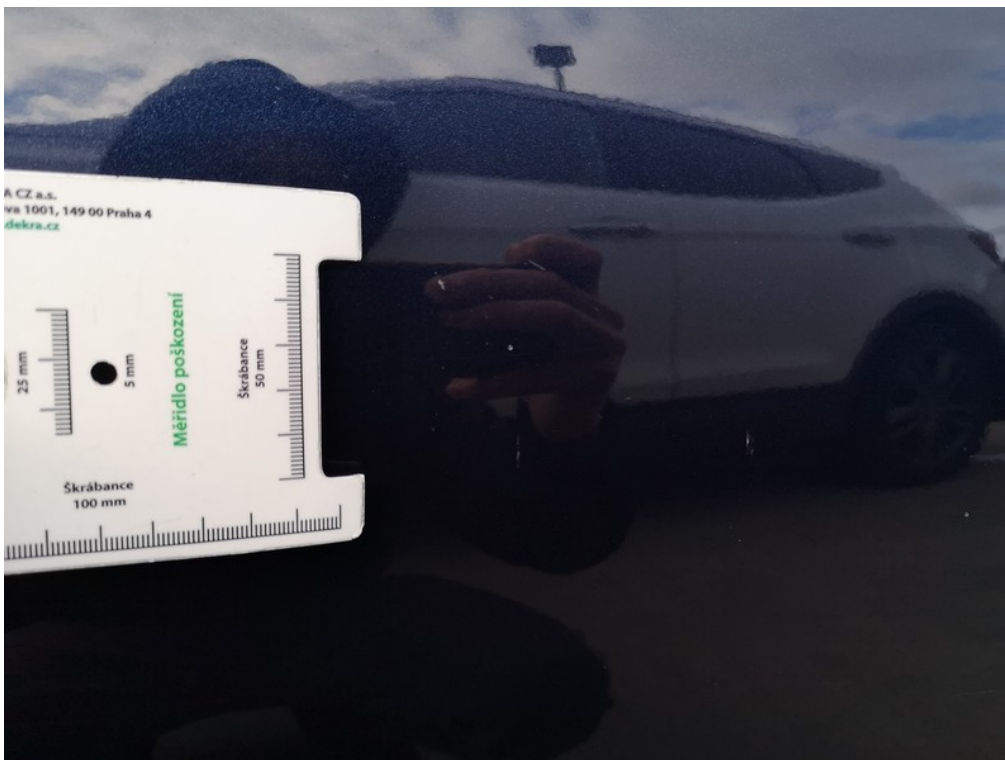

Viz popis k poškození č. 18



19 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Blikač boční P zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Blatník přední pravý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk PP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Madlo kliky PP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Výplň LP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Přídavný koberec LP
Opotřeбенí

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
25 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Plastový kryt víka zav. Prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

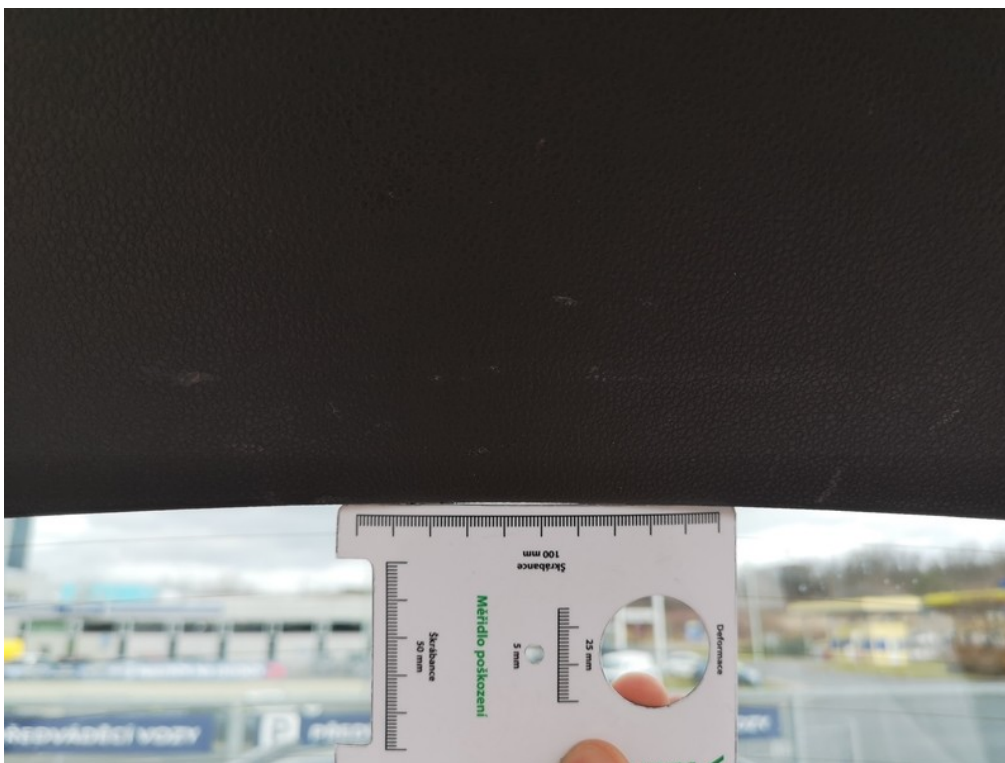

Viz popis k poškození č. **25**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Výplň PP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:

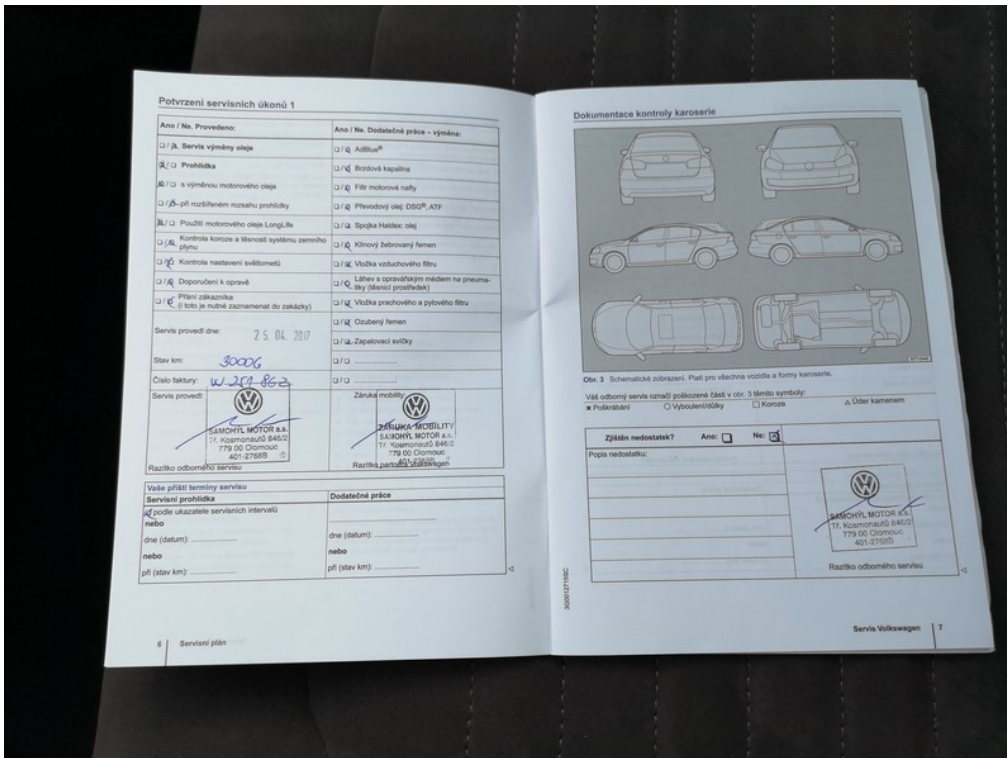

28 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní záznam
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
29 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29