

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AR9375	VIN:	TMBJJ6NJ4HZ032950
Tovární značka (výrobce):	Skoda	Zdvih. objem :	1422
Obchodní označení:	Fabia Combi (2015)	Max. výkon (kW):	66
Provedení:	Fabia Combi 1.4TDI 66	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Bílá /	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2016-08-12
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2020-08
Stav tachometru:	130440 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/4
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		
		Klient souhlasí s doprohídkou	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 105µ; LP blatník 110µ; LP dveře 115µ; LZ dveře 95µ; LZ bok 780µ; Z víko 100µ; PZ bok 105µ; PZ dveře 105µ; PP dveře 115µ; PP blatník 115µ; Střeška 115µ;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení | Palubní počítač | Airbag (6x) | Tónované sklo | ABS (protiblokovací systém) | Protiprokluzová regulace | Elektrické ovládání oken (2x) | Klimatizace manuální | Zadní sedadlo dělené | Sřešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Posilovač řízení | Telefon (Autotelefon) | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Fulda	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PP	Fulda	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu LZ	Fulda	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PZ	Fulda	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	185/60 R 15		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Bočnice zadní levá	Lak	Lakovat
2	C sloupek levý Poznámka: + škrábance	Jamka	Opravit
3	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
4	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
5	Přední nárazník	Poškození od odletujícího kamení	Lakovat
6	Kryt LP kola	Škrábance	Vyměnit
7	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
8	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
9	Víko zavazadlového prostoru Poznámka: + škrábance	Jamka	Opravit
10	Kryt PZ kola	Škrábance	Vyměnit
11	Bočnice zadní pravá Poznámka: + škrábance	Jamka	Opravit
12	C sloupek pravý	Škrábance	Lakovat
13	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
14	Blikač boční P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
15	Kryt PP kola	Škrábance	Vyměnit
16	Dveře přední pravé	Jamka	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
17	Volant	Opotřebení	Vyměnit
18	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
19	Stropnice	Škrábance	Vyměnit
20	Výplň LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
21	Boční výplň zav. Prostoru P	Škrábance	Vyměnit
22	Boční výplň zav. Prostoru L	Škrábance	Vyměnit
23	Roleta (zakrytí) zav. Prostoru	Škrábance	Vyměnit
24	Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní	Škrábance	Vyměnit
25	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Škrábance	Vyměnit
26	Plastový kryt víka zav. Prostoru	Škrábance	Vyměnit
27	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
28	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance	Vyměnit
29	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance	Vyměnit
30	Výplň PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
31	Výplň PP dveří	Škrábance	Vyměnit
32	Odkládací skříňka - víko	Škrábance	Vyměnit
33	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
34	Loketní opěrka	Otvor	Vyměnit
35	Potah sedáku zadního levého sedadla	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
36	Interiér	Znečištěno	Čištění
37	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
38	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
39	Střední plocha karoserie	Polepy	Odstranit
40	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit
Ostatní			
41	Doprohlídka v LC Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Polepy	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



VIN / výrobní štítek




Zadní sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Zavazadlový prostor

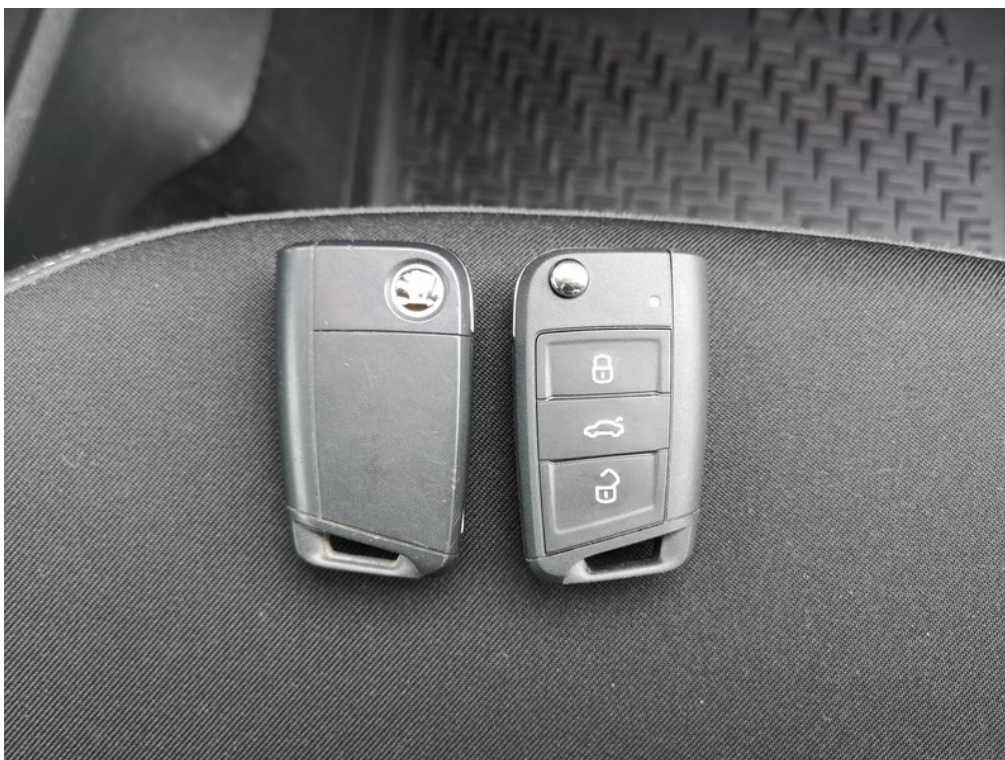

Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

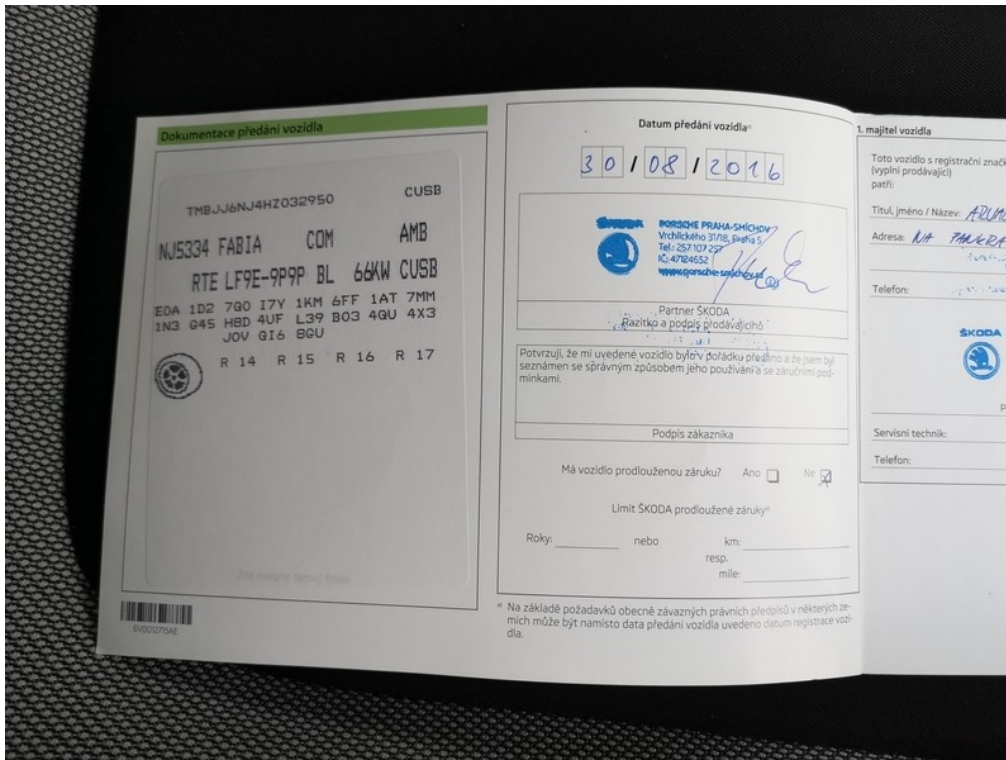

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.2



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Bočnice zadní levá
Lak

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
C sloupek levý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
3 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Čelní sklo
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
4 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední část vozidla
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **4**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
5 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední nárazník
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt LP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt L zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
9 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Víko zavazadlového prostoru
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. **9**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt PZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Bočnice zadní pravá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
C sloupek pravý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt P zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Blikač boční P zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt PP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Volant
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Řadící páka
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Stropnice
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Výplň LZ dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
20 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Boční výplň zav. Prostoru P
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Boční výplň zav. Prostoru L
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
22 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Roleta (zakrytí) zav. Prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
23 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
24 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Vnitřní kryt levého D-sloupku horní
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
25 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Plastový kryt víka zav. Prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Kryt zadního čela
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
28 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Výplň PZ dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Výplň PP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Odkládací skříňka - víko
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Přídavný koberec LP
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



33 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Loketní opěrka
Otvor

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



Umístění
34 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Potah sedáku zadního levého sedadla
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34




35 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

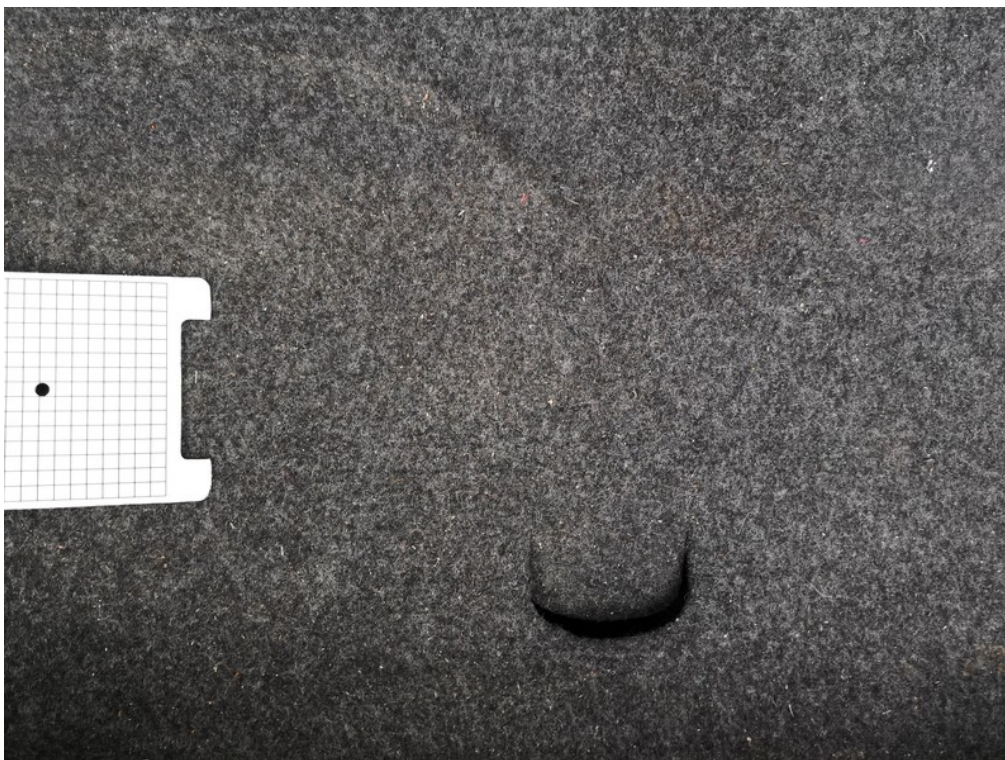

Viz popis k poškození č. 35



36 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní prohlídka
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
37 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **37**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
38 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Střední plocha
karoserie
Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 38


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



39 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Doprohlička v LC
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést
Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Polepy

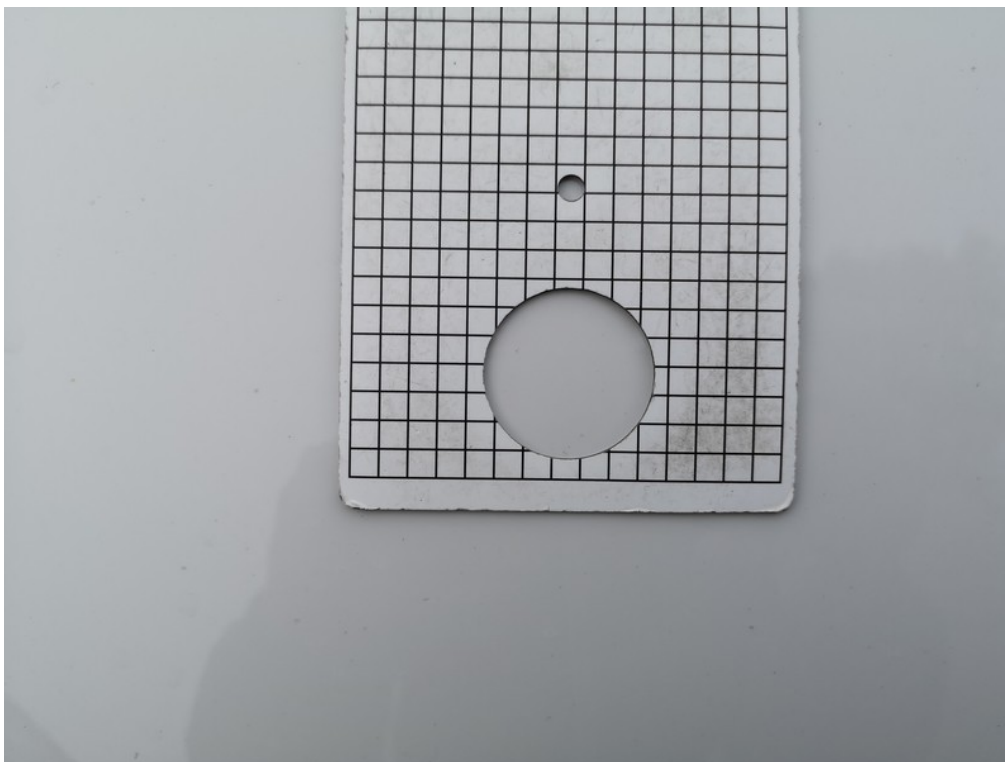

Viz popis k poškození č. 39

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
2 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Jamky od krup

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **2**