

**DEKRA CZ a.s.**

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	5AA5734	VIN:	W0LPE8E6168013345
Tovární značka (výrobce):	Opel	Zdvih. objem :	1598
Obchodní označení:	Astra J Sports Tourer (2010)	Max. výkon (kW):	81,0
Provedení:	Opel Astra 1.6 CDTi 81kW Cosmo Sports Tourer S/S 5	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Modrá / metal.	Převodovka:	6 stupňová
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2015-10-21
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2021-09
Stav tachometru:	117746 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	3/4
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola:	101694 Km / 2019-08-06
		Klient souhlasí s doprohlídkou	Ano

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ano
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 115µ; LP blatník 100µ; LP dveře 125µ; LZ dveře 130µ; LZ bok 115µ; Z víko 105µ; PZ bok 100µ; PZ dveře 130µ; PP dveře 185µ; PP blatník 150µ; Střeška 180µ;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Protiprokluzová regulace | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Posilovač řízení | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Imobilizér | Dešťový sensor | Calounění kůže (Polokožený) | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio+CD) |

**PNEUMATIKY**

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Semperit	215/60 R 16	Zimní	7
Pneu PP	Semperit	215/60 R 16	Zimní	7
Pneu LZ	Semperit	215/60 R 16	Zimní	7
Pneu PZ	Semperit	215/60 R 16	Zimní	7
<b>2. sada pneu</b>	<b>Značka</b>	<b>Rozměr</b>	<b>Druh pneu</b>	<b>Vzorek (mm)</b>
Pneu 1	Continental	215/60 R 16	Letní	2
Pneu 2	Continental	215/60 R 16	Letní	2
Pneu 3	Continental	215/60 R 16	Letní	3
Pneu 4	Continental	215/60 R 16	Letní	3
Kryty druhé sady kol	Žádný			
<b>Pneu rez.</b>	<b>Značka</b>	<b>Rozměr</b>	<b>Druh pneu</b>	<b>Vzorek (mm)</b>
Rezervní dojezdové kolo				

**Disky druhé sady pneumatik** Bez

## SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
<b>Exteriér (vnější prostor)</b>			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Dveře přední levé	Jamka	Opravit
	<b>Poznámka:</b> + škrábance		
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance	Lakovat
6	B sloupek levý	Škrábance	Lakovat
7	Dveře zadní levé	Jamka	Opravit
	<b>Poznámka:</b> + škrábance		
8	C sloupek levý	Škrábance	Lakovat
9	Bočnice zadní levá	Jamka	Opravit
	<b>Poznámka:</b> + škrábance		
10	Víko zavazadlového prostoru	Jamka	Opravit
	<b>Poznámka:</b> + škrábance		
11	Rám dveří pravý	Jamka	Opravit
12	Disk PZ kola	Škrábance	Opravit
13	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
	<b>Poznámka:</b> + škrábance		
14	C sloupek pravý	Jamka	Opravit
	<b>Poznámka:</b> + škrábance		
15	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
	<b>Poznámka:</b> 2x + škrábance		
16	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance	Lakovat
17	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
18	Madlo kliky PP dveří	Škrábance	Lakovat
19	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
<b>Interiér (vnitřní prostor)</b>			
20	Volant	Opořebení	Vyměnit
21	Přídavný koberec LP	Opořebení	Vyměnit
22	Plastový kryt víka zav. Prostoru	Škrábance	Vyměnit
<b>Ostatní</b>			
23	Interiér	Znečištěno	Čištění
24	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
25	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

**ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**



Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sada klíčů

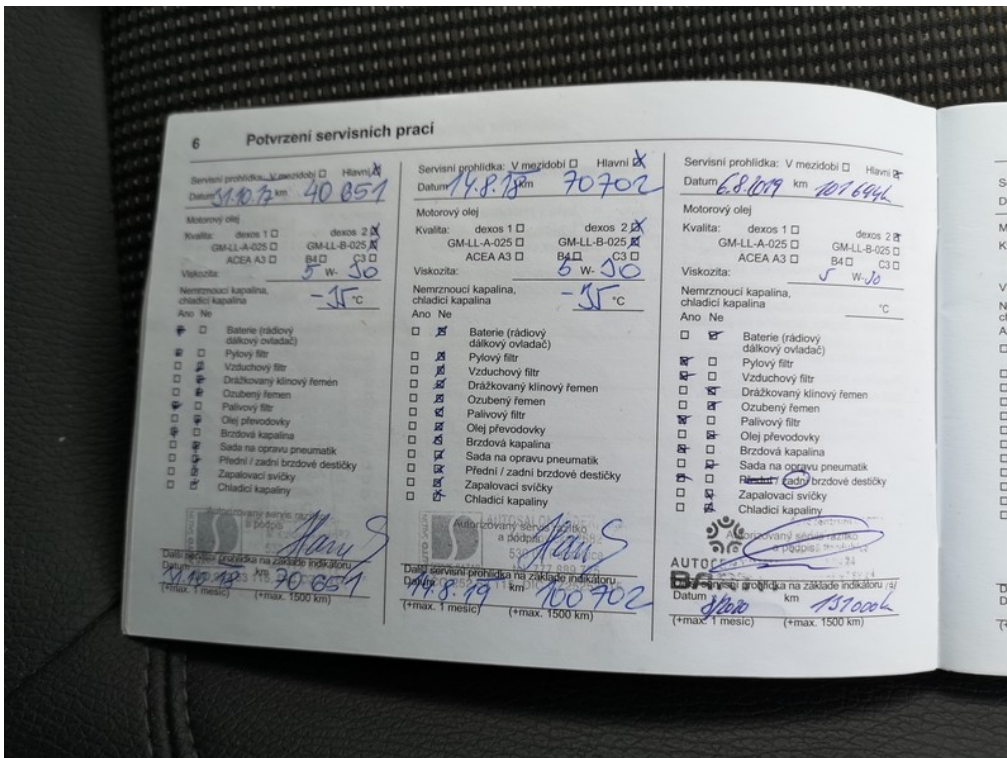

Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav km



Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění  
**1** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Čelní sklo  
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění  
**2** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Přední část vozidla  
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **2**

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**3** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Přední nárazník  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



4 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Dveře přední levé  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 4

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**5** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Madlo kliky LP dveří  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
B sloupek levý  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



7 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře zadní levé  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 7

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



8 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
C sloupek levý  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Bočnice zadní levá  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 9

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Umístění  
**10** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Víko zavazadlového prostoru  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 10

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



11 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Rám dveří pravý  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



12 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Disk PZ kola  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**13** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Bočnice zadní pravá  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 13



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**14** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
C sloupek pravý  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 14


**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**15** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře zadní pravé  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka: 2x + škrábance

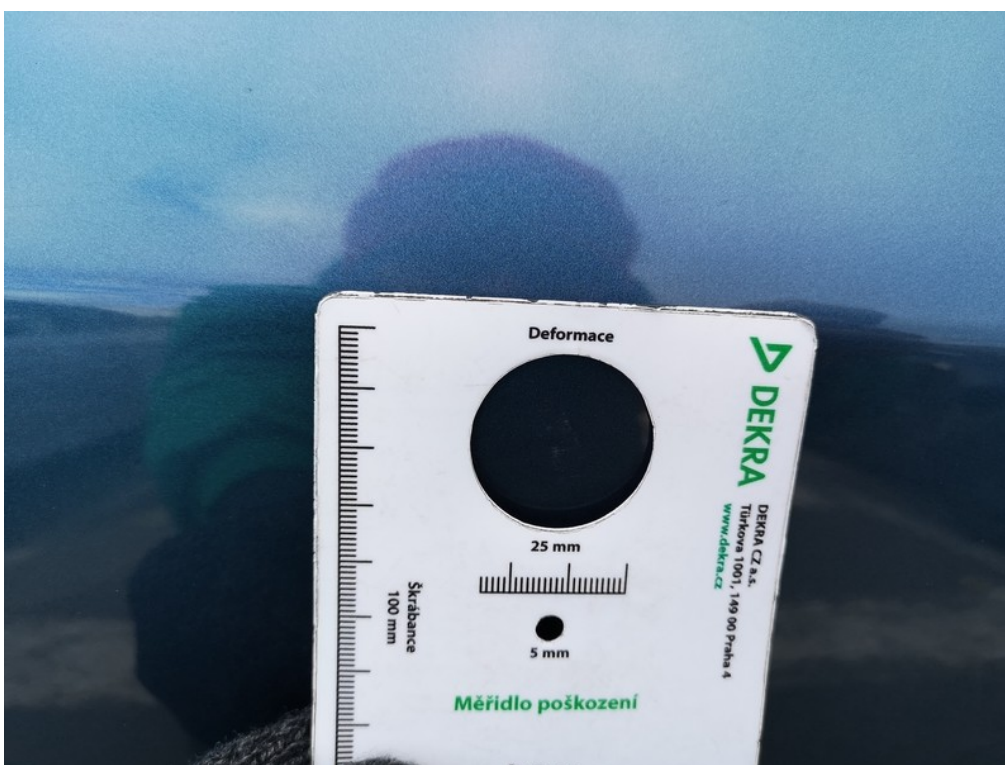

Viz popis k poškození č. 15

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**16** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Madlo kliky PZ dveří  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



17 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře přední pravé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**18** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Madlo kliky PP dveří  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**19** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Blatník přední pravý  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



20 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Volant  
Opotřeбенí

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**21** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Přídavný koberec LP  
Opatření

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



**22** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Plastový kryt víka zav. Prostoru  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 22



**23** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Interiér  
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění  
**24** Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Celková plocha  
karoserie  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Umístění  
**1** Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Celková plocha  
karoserie  
Jamky od krup

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1




Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1

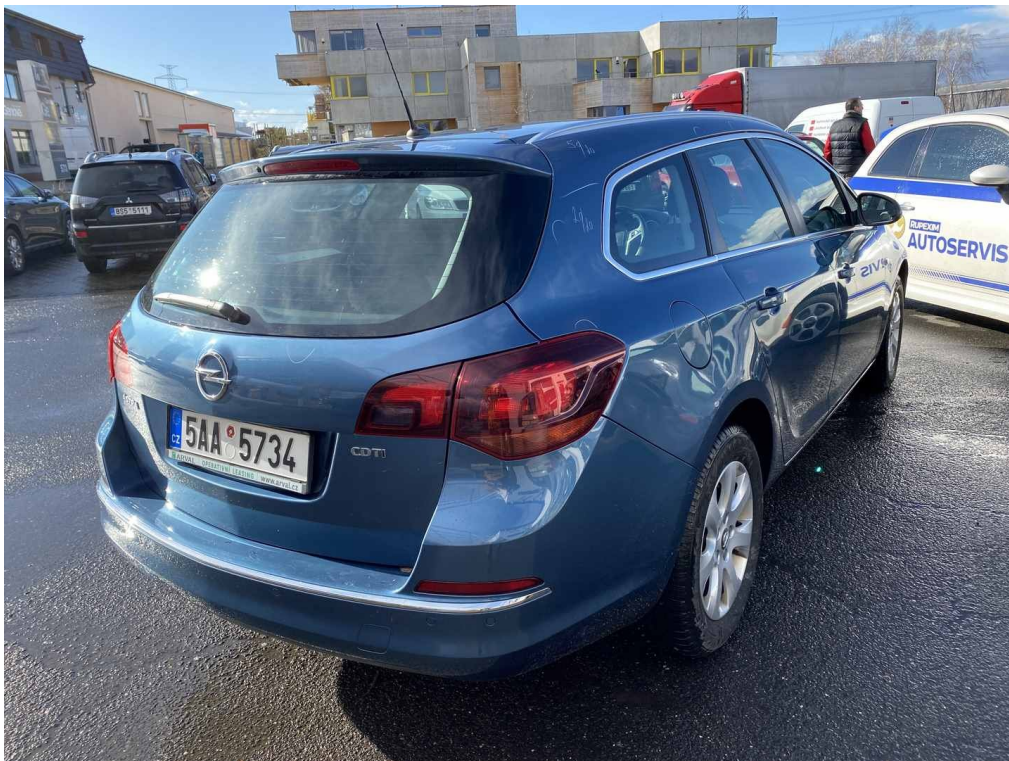


Viz popis k poškození č. 1



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1

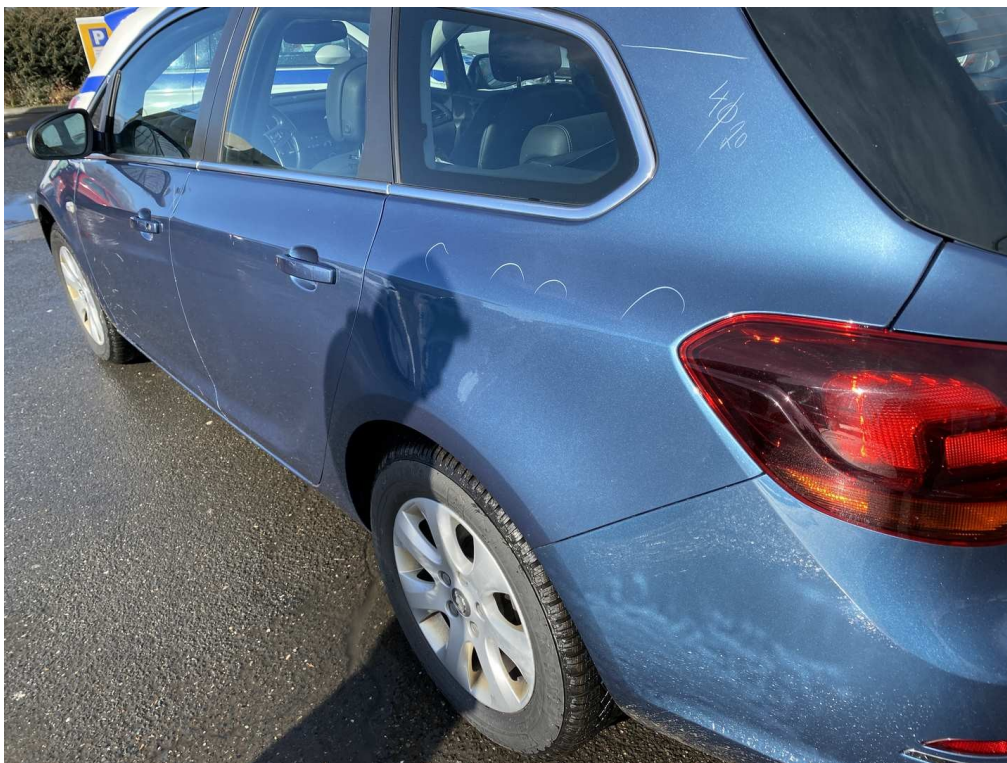

Viz popis k poškození č. 1