

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AE0600	VIN:	TMBEM6NJ1GZ104548
Tovární značka (výrobce):	Škoda	Zdvih. objem :	1197
Obchodní označení:	Fabia 3 (2015)	Max. výkon (kW):	66
Provedení:	Fabia 1.2TSI 66 Ambition	Druh paliva:	Benzín
Barva:	Bílá /	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Hatchback / 5	Datum první registrace:	2016-01-14
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2022-01
Stav tachometru:	82490 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/4
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Klient souhlasí s doprohlídkou	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 165µ; LP blatník 165µ; LP dveře 230µ; LZ dveře 175µ; LZ bok 170µ; Z víko 165µ; PZ bok 175µ; PZ dveře 175µ; PP dveře 230µ; PP blatník 180µ; Střecha 180µ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Protipokluzová regulace | Elektrické ovládání oken (2x) | Klimatizace manuální | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Posilovač řízení | Telefon (Autotelefon) | Mlhové světlomety | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Barum	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PP	Barum	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu LZ	Barum	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PZ	Barum	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	185/60 R 15		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Přední nárazník	Prasklina	Vyměnit
4	Blatník přední levý	Jamka	Opravit
5	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
6	Kryt LP kola	Škrábance	Vyměnit
7	Dveře přední levé	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
8	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
9	Bočnice zadní levá	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
10	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
11	Kryt LZ kola	Škrábance	Vyměnit
12	Kryt PZ kola	Škrábance	Vyměnit
13	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
14	Dveře přední pravé	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
15	Blatník přední pravý	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
16	Světlomet pravý	Škrábance	Vyměnit
17	Světlomet levý	Škrábance	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
18	Výplň LP dveří	Škrábance	Vyměnit
19	Kryt sloupku volantu	Nadstandardní prvek	Vyměnit
20	Volant	Opotřebení	Vyměnit
21	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
22	Ruční brzda	Opotřebení	Vyměnit
23	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
24	Přístrojová deska horní část	Škrábance	Vyměnit
25	Stropnice	Škrábance	Vyměnit
26	Plastový kryt víka zav. Prostoru	Škrábance	Vyměnit
27	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
28	Boční výplň zav. Prostoru P	Škrábance	Vyměnit
29	Boční výplň zav. Prostoru L	Škrábance	Vyměnit
30	Výplň PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
31	Madlo výplně LP dveří	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
32	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit
33	Interiér	Znečištěno	Čištění
34	Klíč od vozidla	Opotřebení	Vyměnit
35	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor

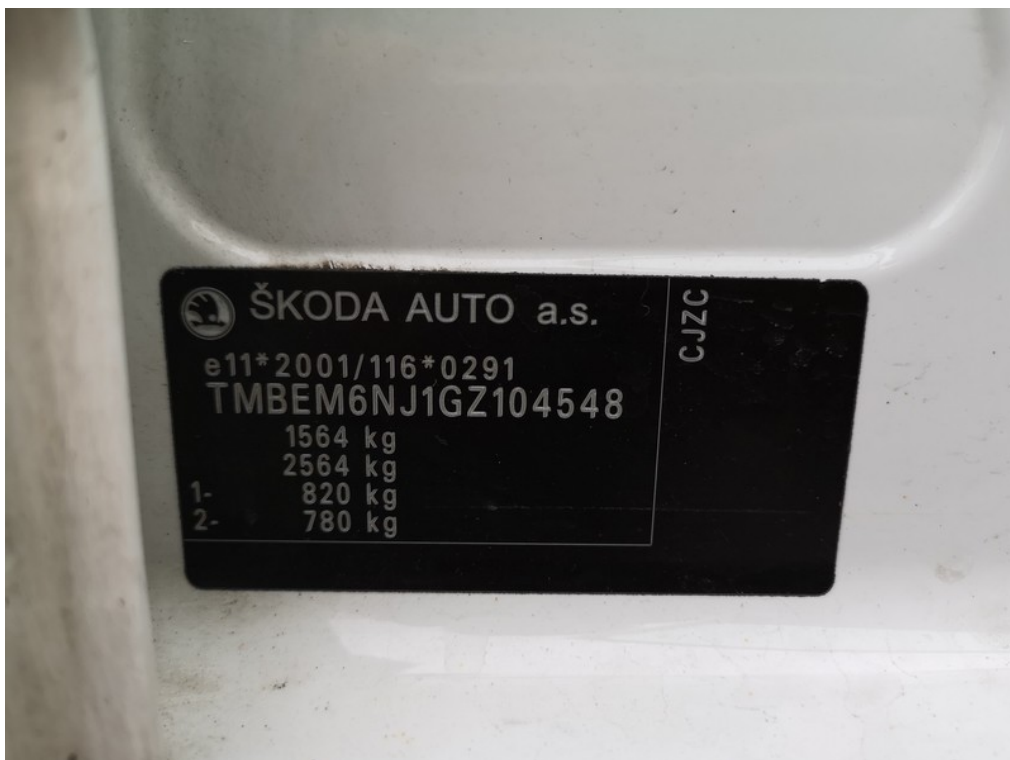

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Zavazadlový prostor



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

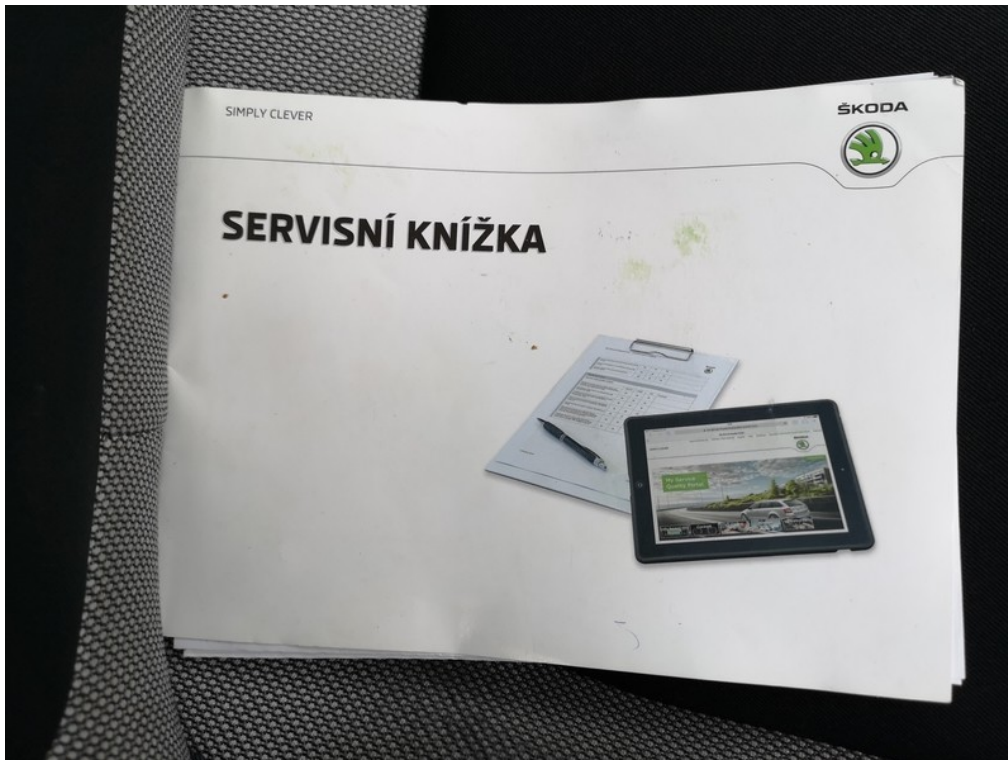

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.2



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Umístění
1 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Čelní sklo
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

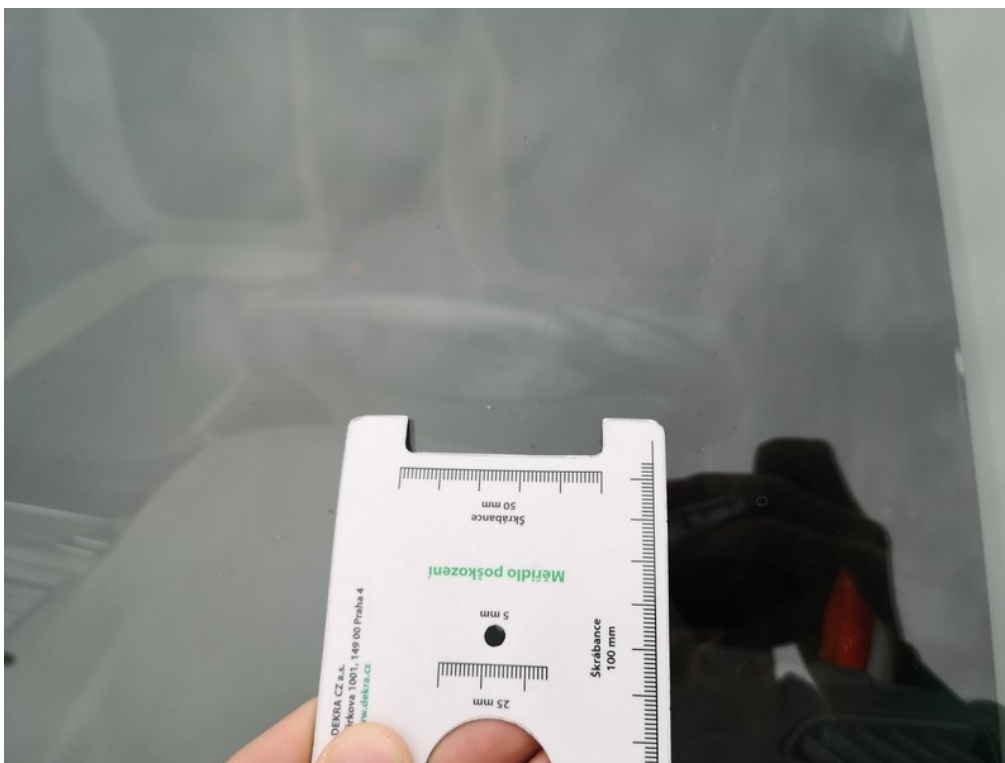

Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
2 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední část vozidla
Poškození od
odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **2**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední nárazník
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Blatník přední levý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
5 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt L zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt LP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední levé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 7


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní levé
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

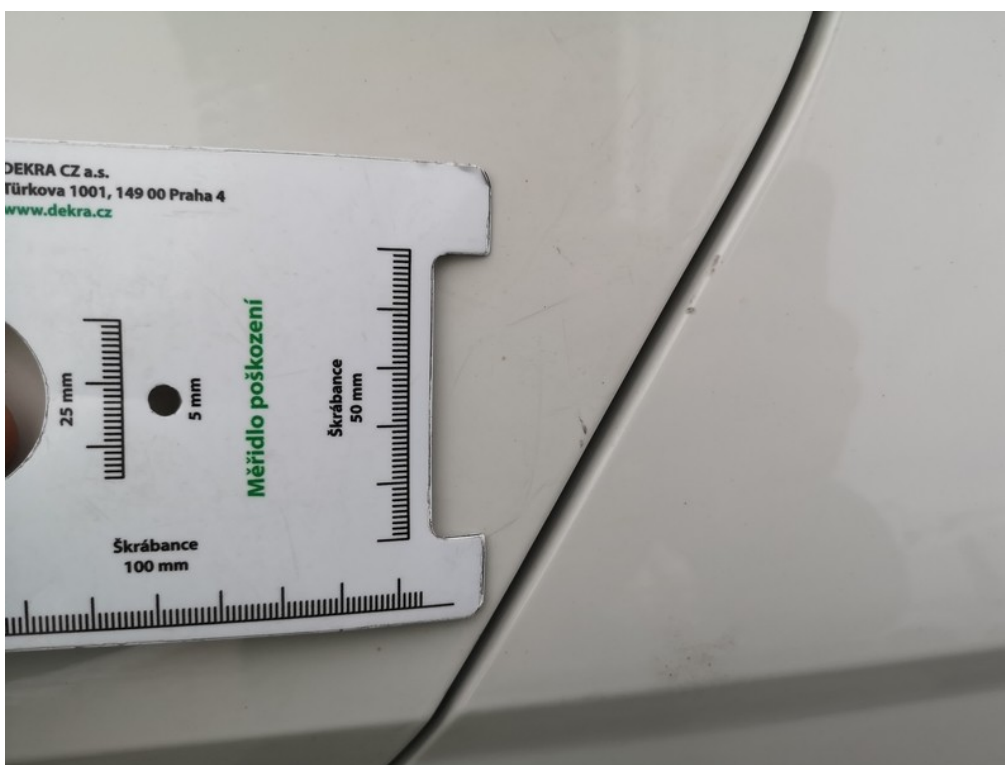

Viz popis k poškození č. 8


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Bočnice zadní levá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance

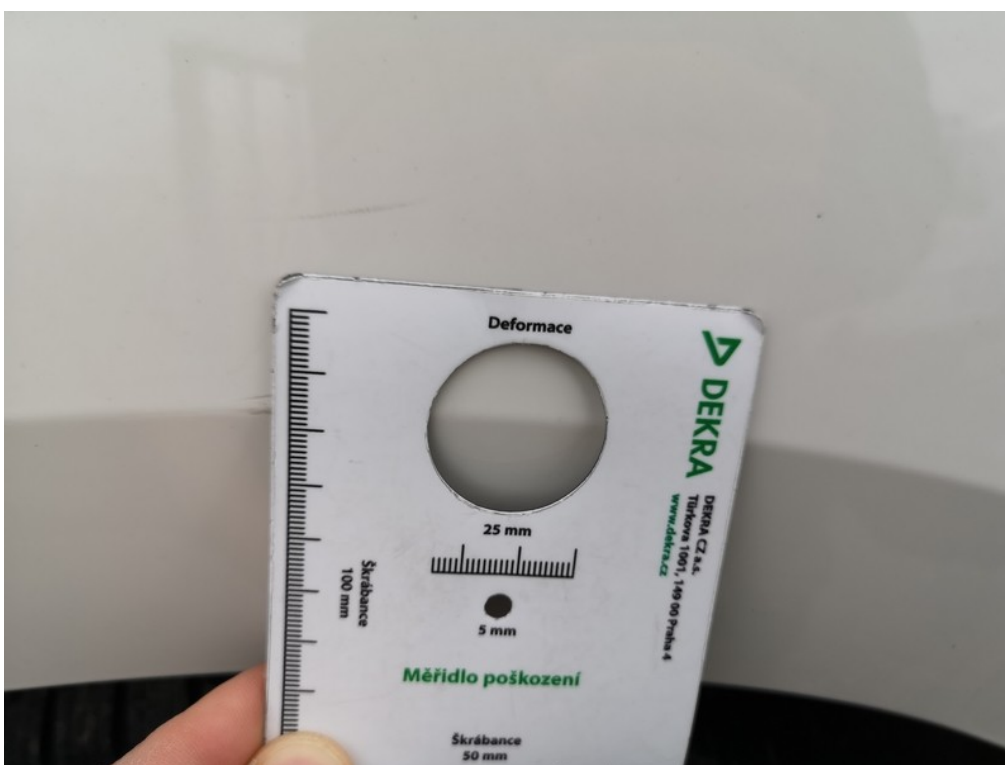

Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt LZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt PZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození


Exteriér (vnější prostor)
Dveře přední pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14

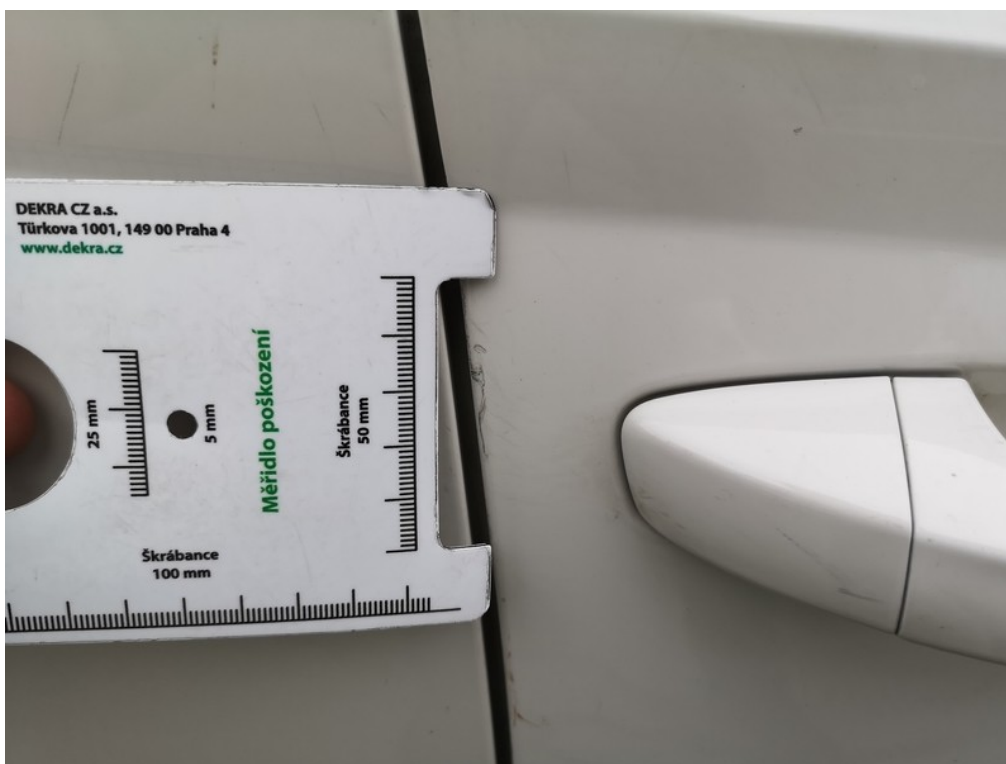

Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Blatník přední pravý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Světlomet pravý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Světlo levý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Výplň LP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Kryt sloupku volantu
Nadstandardní prvek

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Volant
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Řadicí páka
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



22 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Ruční brzda
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




23 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Přídavný koberec LP
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

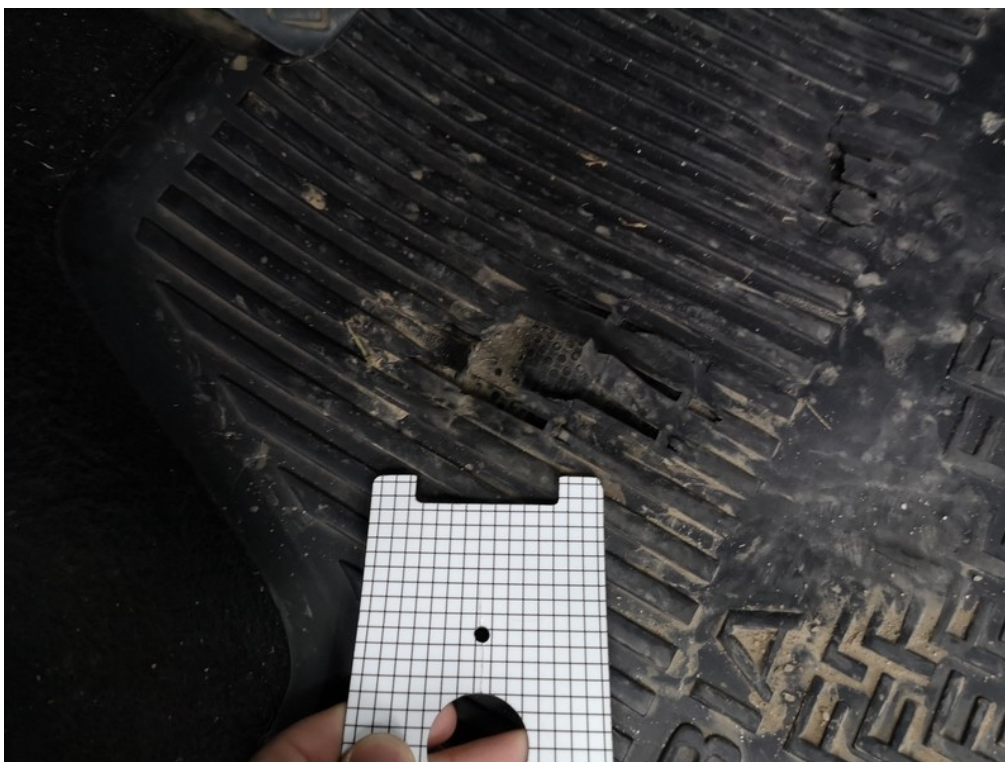

Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
24 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Přístrojová deska horní část
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Stropnice
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



26 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Plastový kryt víka zav. Prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Kryt zadního čela
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Umístění
28 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Boční výplň zav. Prostoru P
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Boční výplň zav. Prostoru L
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Výplň PZ dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Madlo výplně LP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Klíč od vozidla
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
34 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **34**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Jamky od krup

Způsob opravy (opatření) Opravit

1 Poškozený díl
Druh poškození

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1